

## **CH NG VII MÁY BIẾN ÁP**

**7.1 Khái niệm chung**

**7.2 Nguyên lý làm việc của MBA 1 pha**

**7.3 Cấu tạo**

**7.4 Mô hình toán học của MBA**


**7.5 Quy đổi và sơ đồ thay thế**

**7.6 Chế độ không tải và ngắn mạch MBA**

**7.7 Chế độ làm việc có tải**


**7.8 MBA 3 pha**

## 7.1 Khái niệm chung về máy biến áp

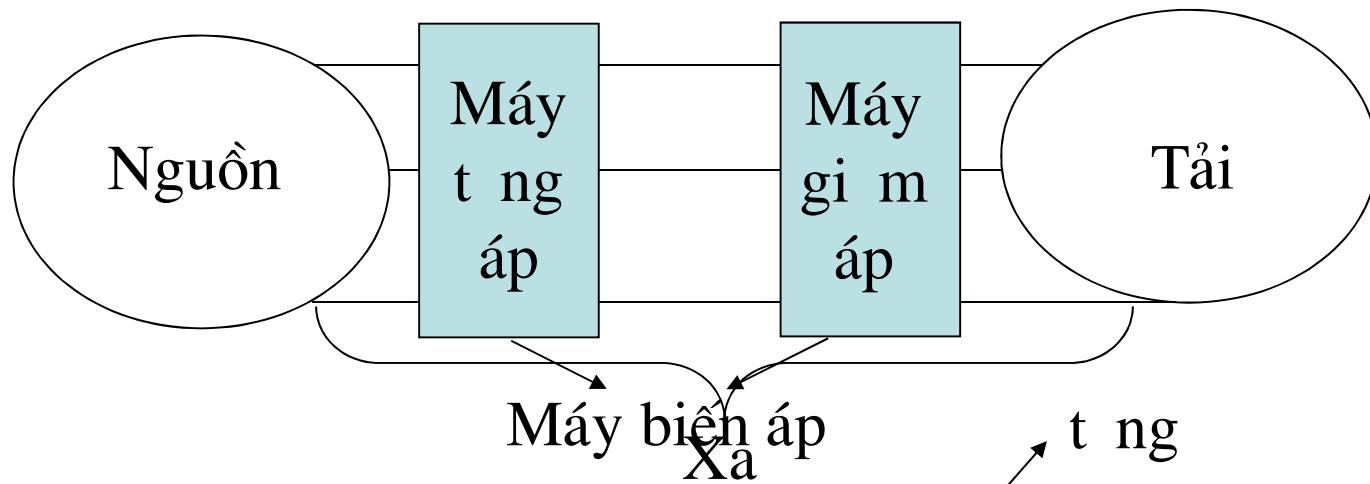

Cùng một công suất truyền tải:  $S = \sqrt{3} U I$

- {
- Giảm sụt áp  $\Delta U_d$
  - Giảm tổn hao  $\Delta P_d$
  - Giảm tiết diện dây s  $\Rightarrow$  giảm khối lượng xà, cột  
 $\Rightarrow$  giảm chi phí đầu t
- giảm

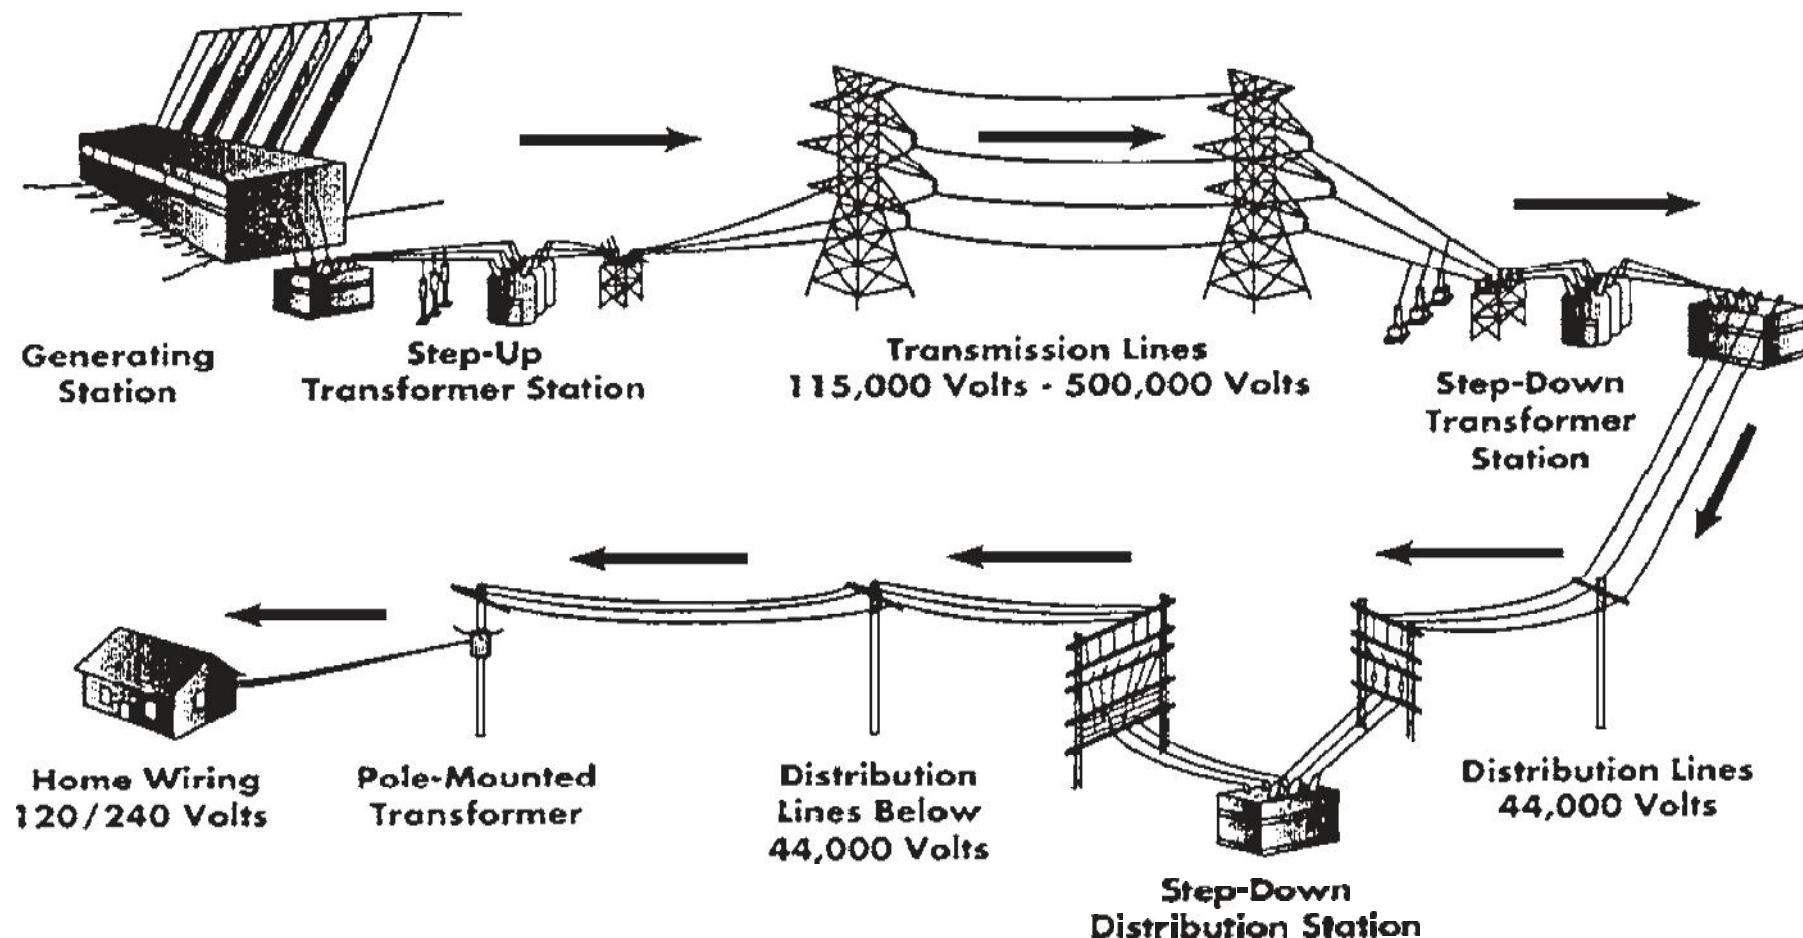

\* Các величины (danh sách)

1. Công suất:  $S_{\text{đm}} = U_{2\text{đm}} I_{2\text{đm}} \approx U_{1\text{đm}} I_{1\text{đm}}$  (VA, kVA)

2. Tension:

$$\left. \begin{array}{c} U_1 \\ U_2 \end{array} \right\} \text{ (V, kV)}$$

Ký hiệu:  $U_{1\text{đm}}/U_{2\text{đm}}$  (VD: 6/0,22 kV)



3. Dòng điện:  $I_{1\text{đm}}, I_{2\text{đm}}$  (A, kA)

Chú ý: Các đại lượng  $U_m, I_m$  trong MBA 3 pha là các đại lượng dây

4. Thông số khác:  $+u_n \% = \frac{U_{1n}}{U_{1\text{đm}}} 100 = 3 \div 10$

$$+i_o \% = \frac{I_o}{I_{1\text{đm}}} 100 = 1,5 \div 6$$

+  $P_o, P_n$

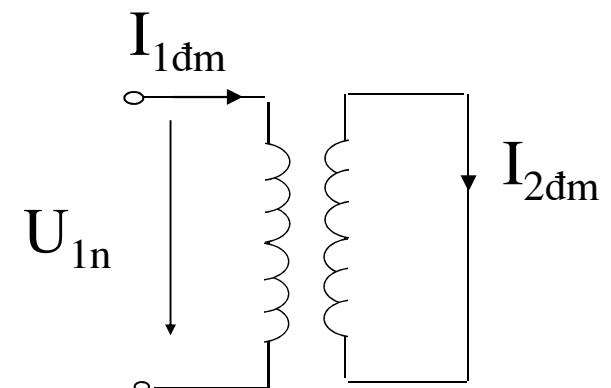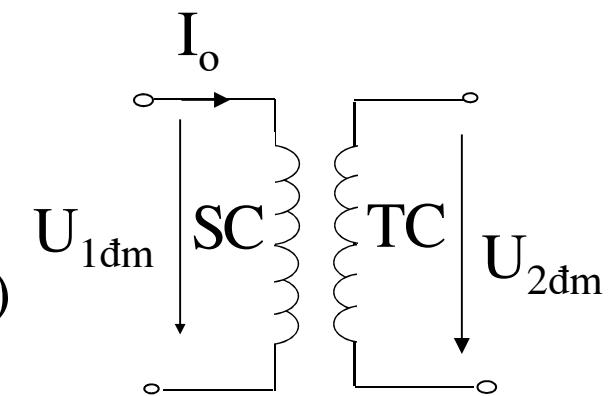

## 7.2 Nguyên lý làm việc của MBA 1 pha

$u_{1\sim} \rightarrow \phi$  móc vòng qua 2 dây quấn

$\phi$  biến thiên  $\rightarrow e_1$  và  $e_2$

$$\rightarrow \begin{cases} e_1 = -W_1 \frac{d\phi}{dt} \\ e_2 = -W_2 \frac{d\phi}{dt} \end{cases}$$


$W_1, W_2$ : số vòng dây sơ và thứ cấp

Giả sử  $\phi = \phi_m \sin \omega t$

$$e_1 = -W_1 \phi_m \omega \cos \omega t$$

$$\rightarrow e_1 = 2\pi f W_1 \phi_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$


TQ:  $e_1 = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + \psi_e)$

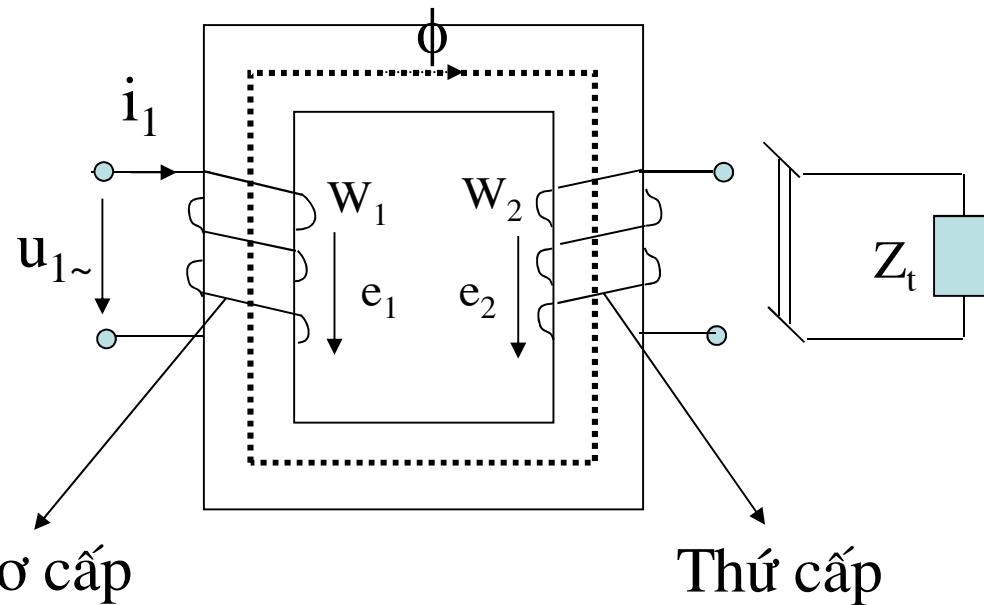

$$E_1 = \frac{2\pi f W_1 \phi_m}{\sqrt{2}}$$

$$E_1 = 4,44 f W_1 \phi_m$$


$$\psi_e = -90^\circ$$

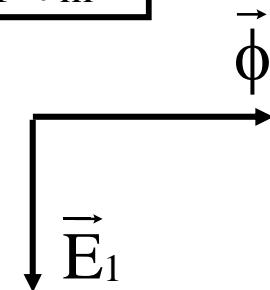

$$T_{\text{ng tự}} = E_2 = 4,44 fW_2 \phi_m$$

Khi nối dây quấn thứ cấp với tải  
 $\rightarrow$  Trong dây quấn có dòng i<sub>2</sub>

*N ng l ng điện xoay chiều  
lấy vào từ phía sơ cấp  
through qua mạch từ  
chuyển sang phía thứ cấp  
và tiêu thụ trên tải*

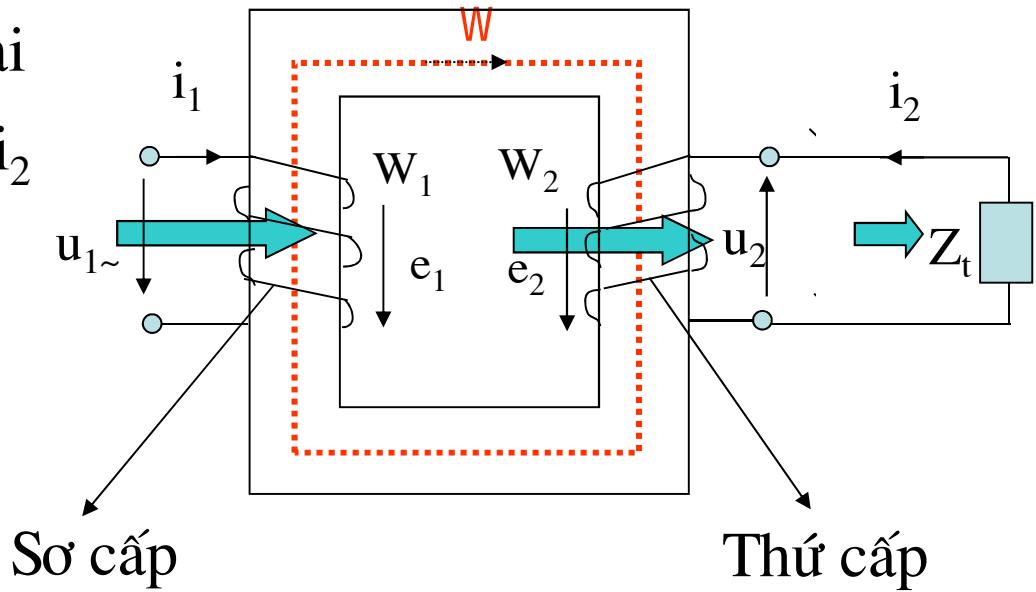

Nếu bỏ qua tổn hao trên dây quấn  $\rightarrow U_1 \approx E_1$ ;  $U_2 \approx E_2$

$$\rightarrow \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{W_1}{W_2} = k \quad \rightarrow \text{hệ số BA}$$

$k < 1 \rightarrow$  máy tăng áp

$k > 1 \rightarrow$  máy hạ áp

## 7.3 Cấu tạo



1. Lõi thép: Mạch từ, ghép từ các lá thép kỹ thuật điện, gồm 2 bộ phận



- Trụ: là phần lõi thép có lồng dây quấn
- Công: là phần nối liền mạch từ các trụ

2. Dây quấn: Mạch điện

3. Vỏ máy


- Thùng BA
- Nắp máy

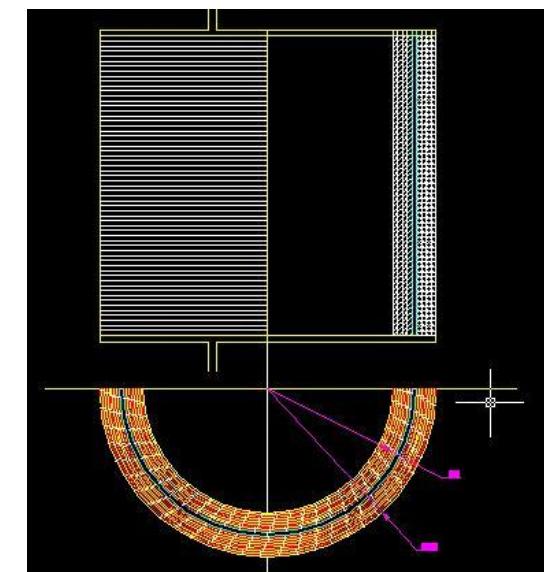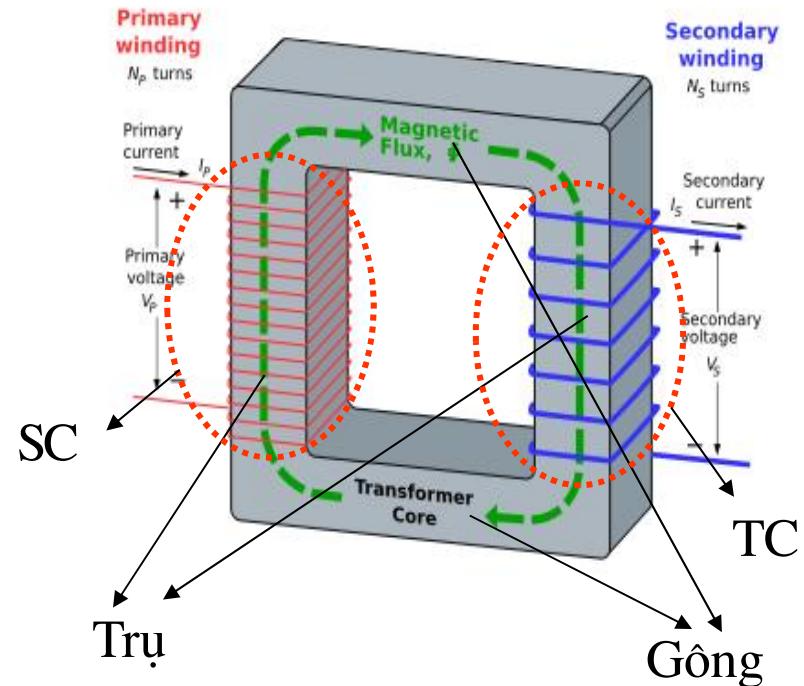

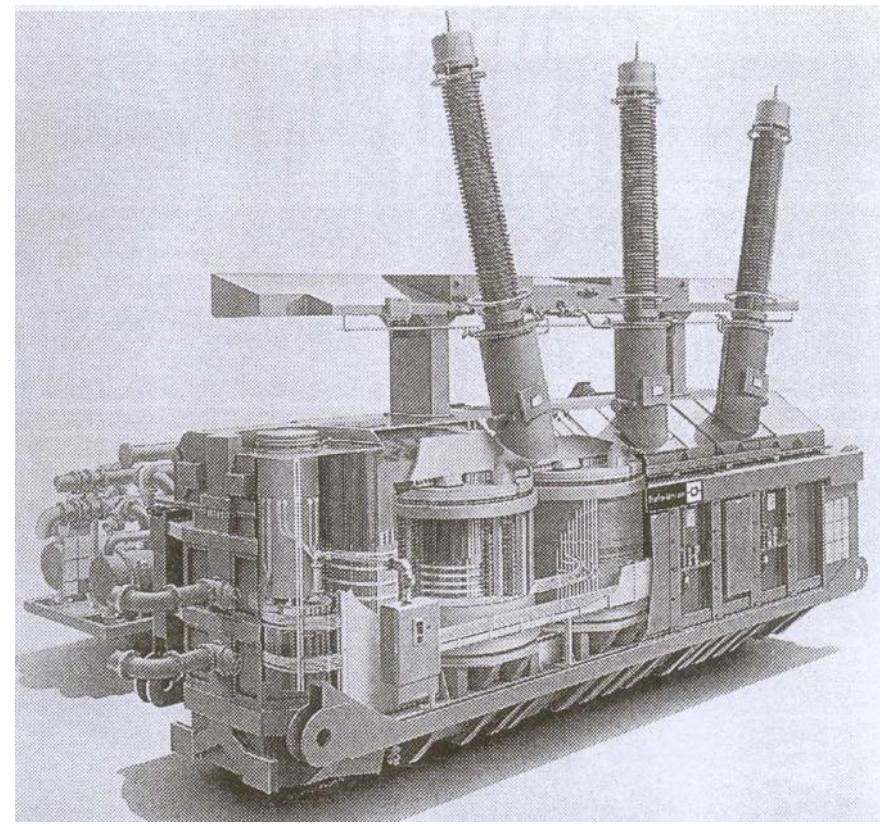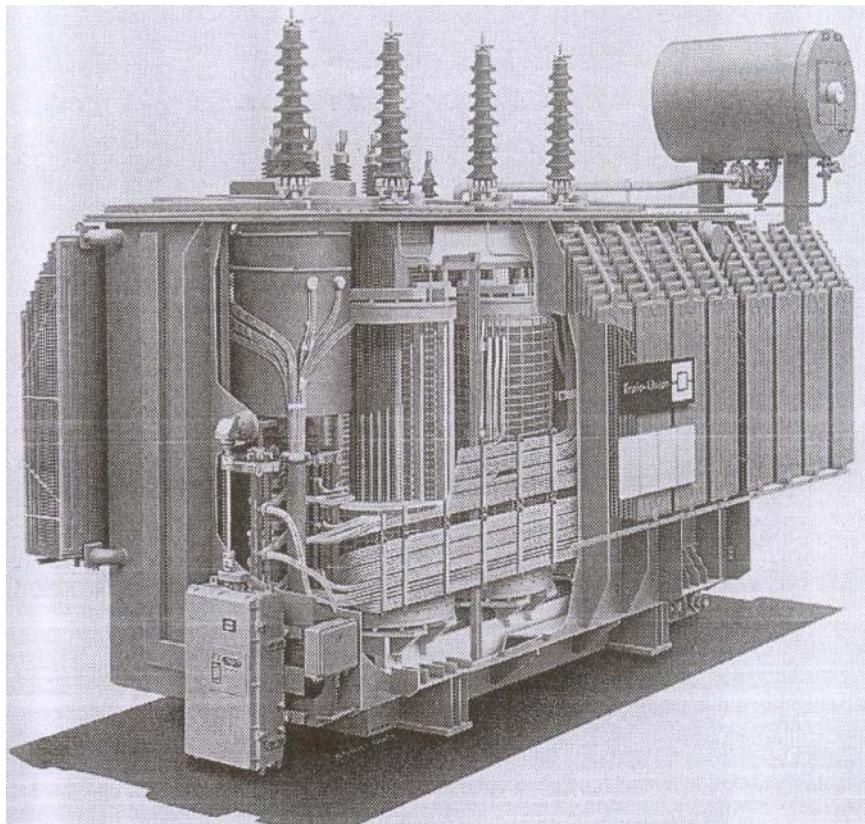



- Máy biến áp ba pha magnetik với công suất 850/950/1100MVA, 415kV $\pm$ 11%/27kV
- Máy biến áp ba pha magnetik với công suất 40MVA, 110kV $\pm$ 16%/21kV

Máy biến áp ba pha 40 MVA, 50 Hz, 140kV/11,3 kV

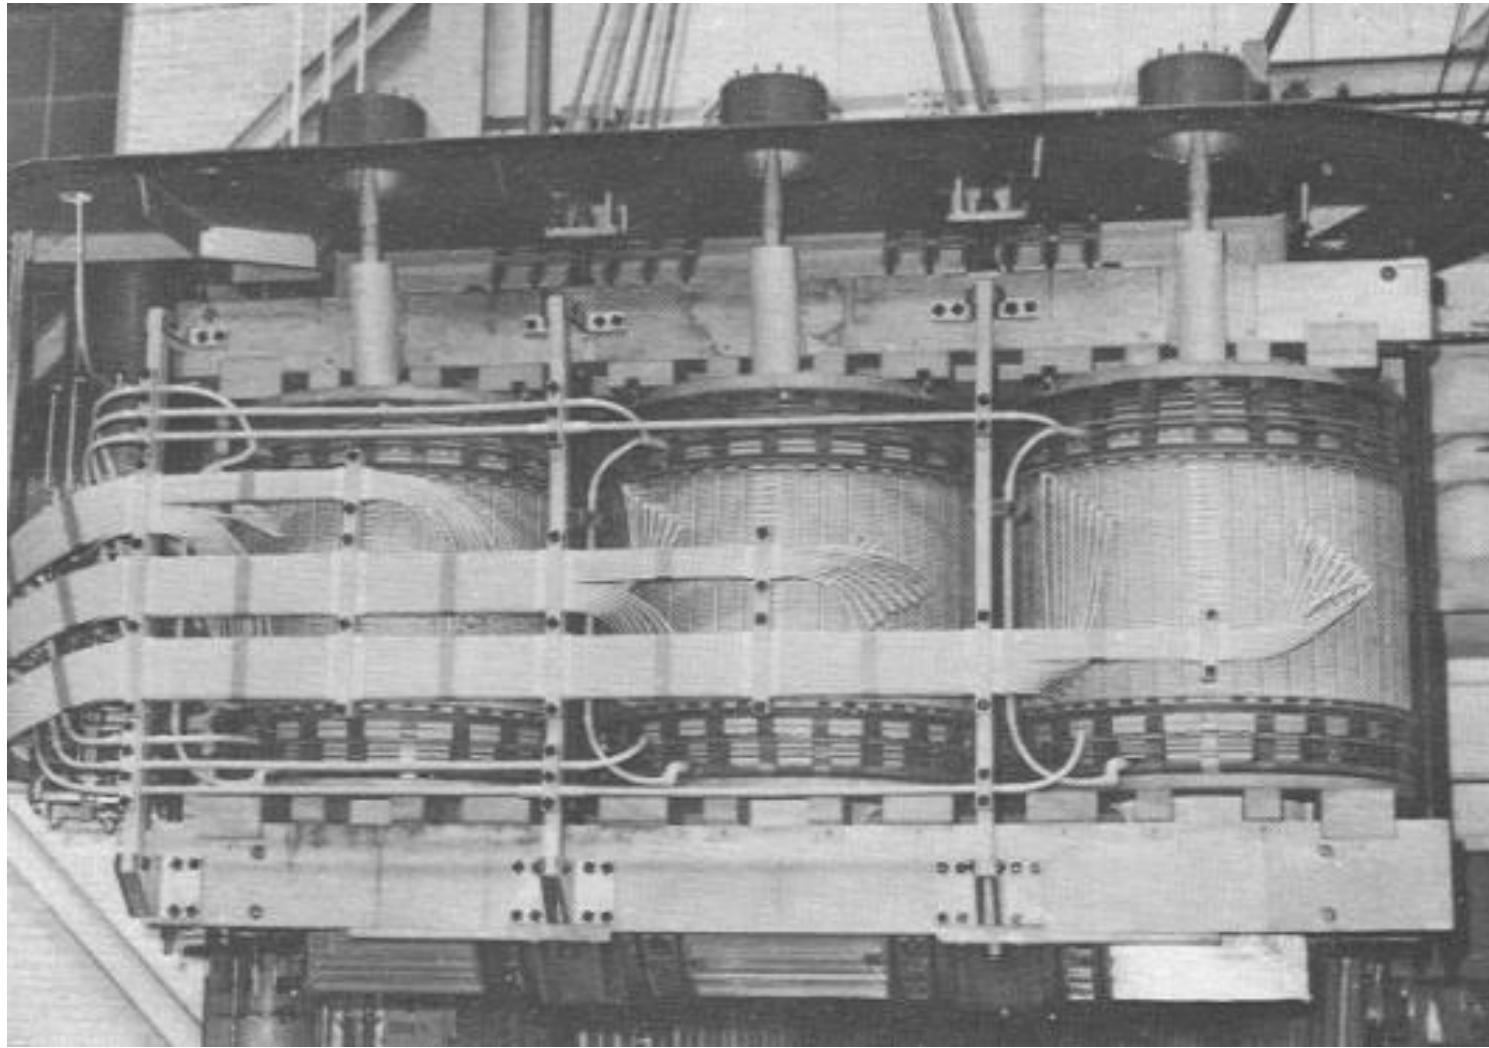

Máy biến áp một pha 40 MVA,  $16\frac{2}{3}$  Hz, 132kV/12 kV

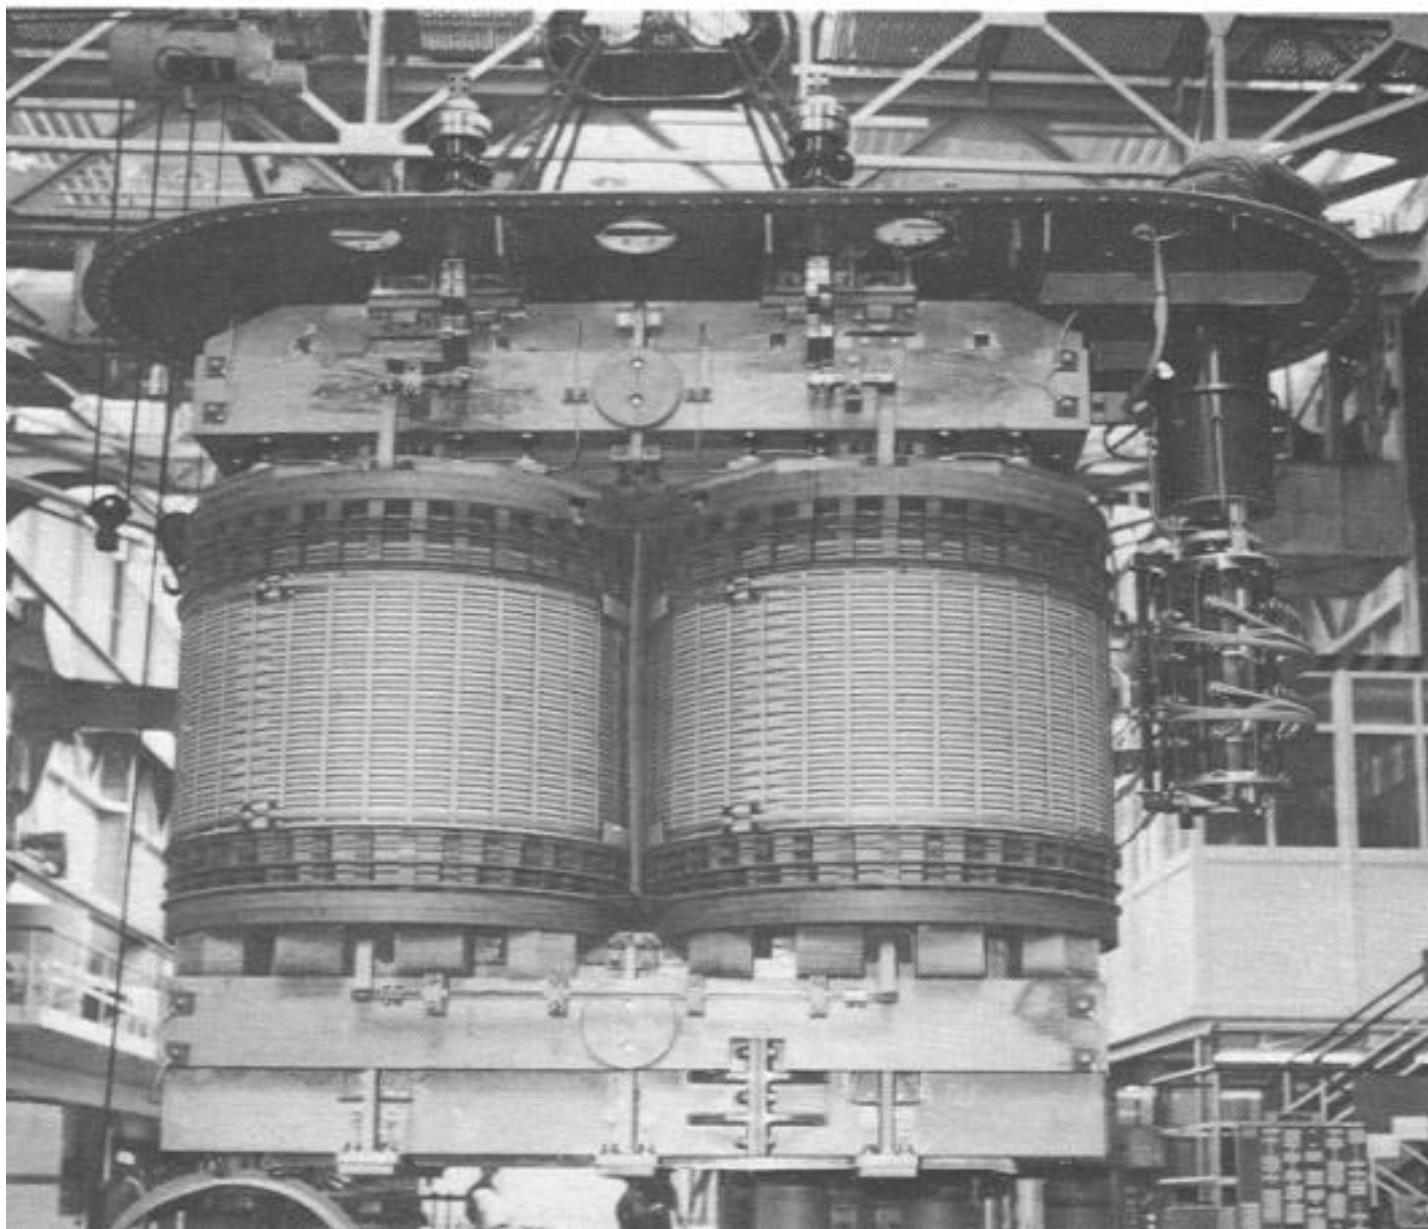

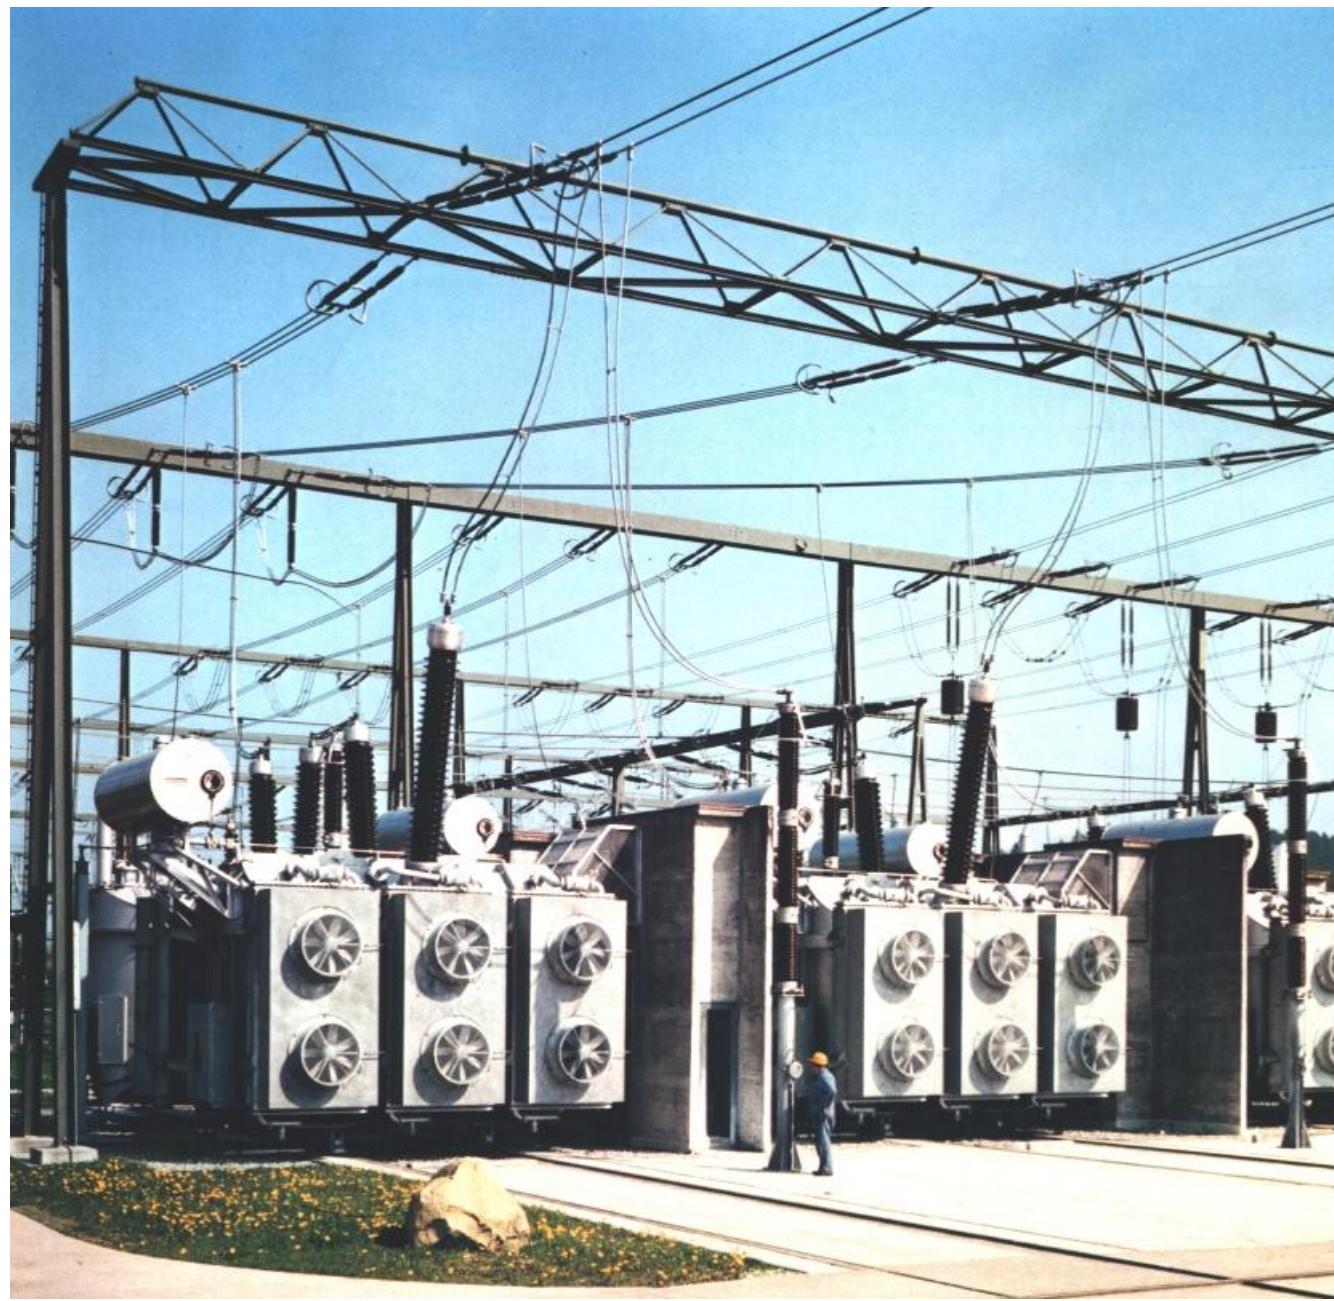



## 7.4 Các phong trình cơ bản trong MBA (mô hình toán học)



### 1. Phong trình cân bằng điện

#### a. Phía sơ cấp

- $\Phi_C$ : mốc vòng qua 2 d/q
  - $\Phi_{t1}$ : do  $i_1$  sinh ra chỉ mốc vòng riêng với d/q sơ cấp
- $\rightarrow e_1$  và  $e_{t1}$

$$e_1 = -W_1 \frac{d\phi_C}{dt}$$

$$e_{t1} = -W_1 \frac{d\phi_{t1}}{dt}$$

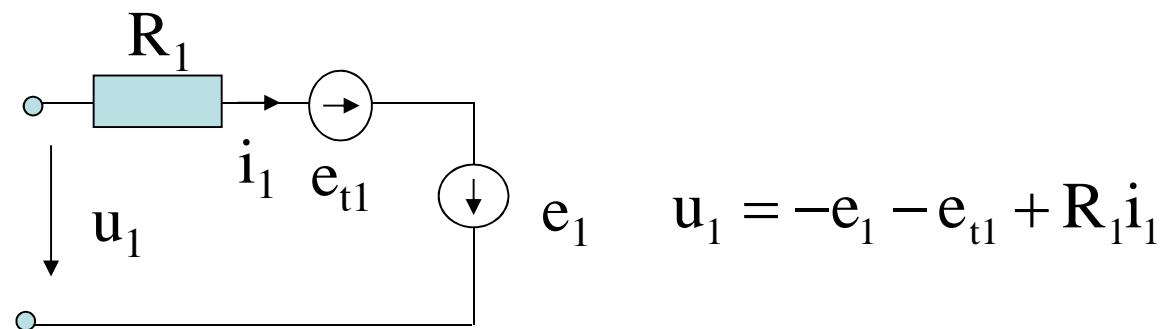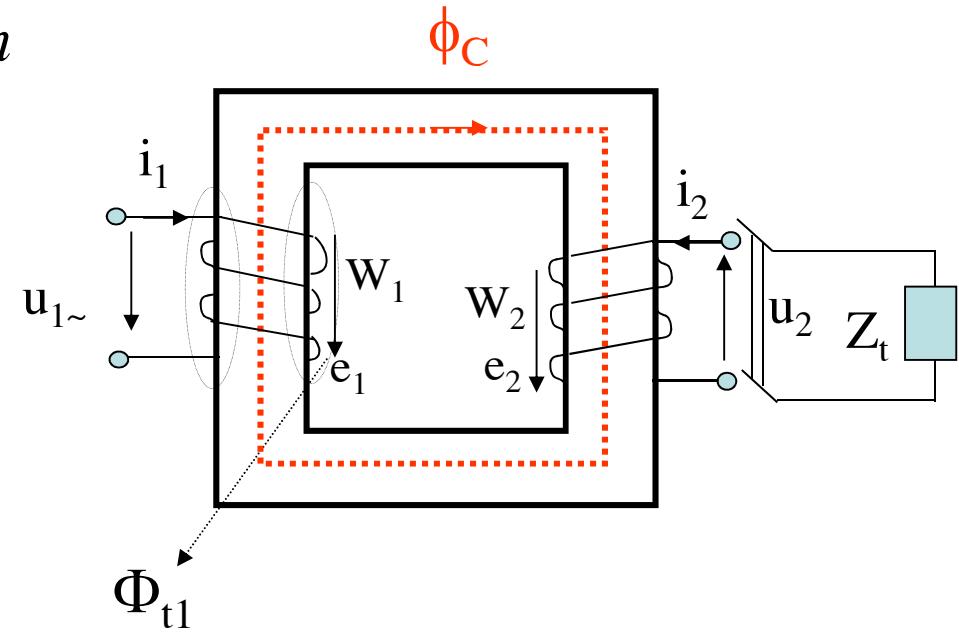

$$e_{t1} = -W_1 \frac{d\phi_{t1}}{dt} = -\frac{d\psi_{t1}}{dt} = -\frac{d\psi_{t1}}{di_1} \frac{di_1}{dt}$$

$$\rightarrow e_{t1} = -L_{t1} \frac{di_1}{dt}$$

$$u_1 = -e_1 - e_{t1} + R_1 i_1$$

$$u_1 = -e_1 + L_{t1} \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1$$




Phương trình cân bằng điện áp - Sơ đồ

thay thế dạng phức:

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + j\omega L_{t1} \dot{I}_1 + R_1 \dot{I}_1$$

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 (R_1 + jX_1)$$

$$= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

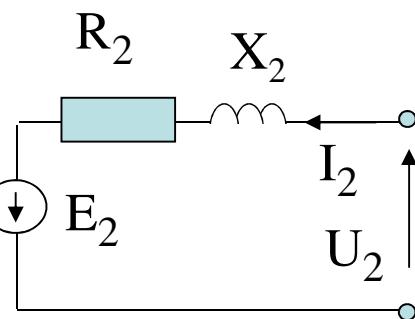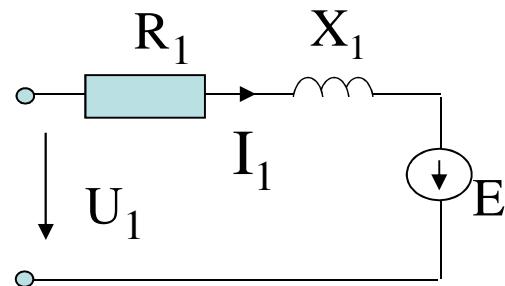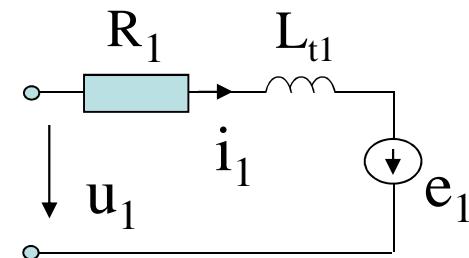

b. Phía thứ cấp :

$$\text{Tổng tự : } \dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 (R_2 + jX_2) = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2$$

## 2. Phản ứng trình cân bằng từ

không tải :  $i_2 = 0 \rightarrow \Phi$  do  $F_o = W_1 I_o$


có tải :  $i_2 \neq 0 \rightarrow \Phi$  do  $F_1$  và  $F_2$

$$\dot{F}_1 + \dot{F}_2 = W_1 \dot{I}_1 + W_2 \dot{I}_2$$

Khi bỏ qua  $\Delta U_1$ :


$$U_1 \approx E_1 = 4,44fW_1\Phi_m$$

$$U_1 = \text{const}$$

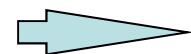

$$\Phi_m = \text{const}$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 + \frac{\dot{I}_2}{W_1} - \frac{\dot{I}_o}{W_2} = \frac{\dot{I}_o}{k} - \dot{I}_2$$

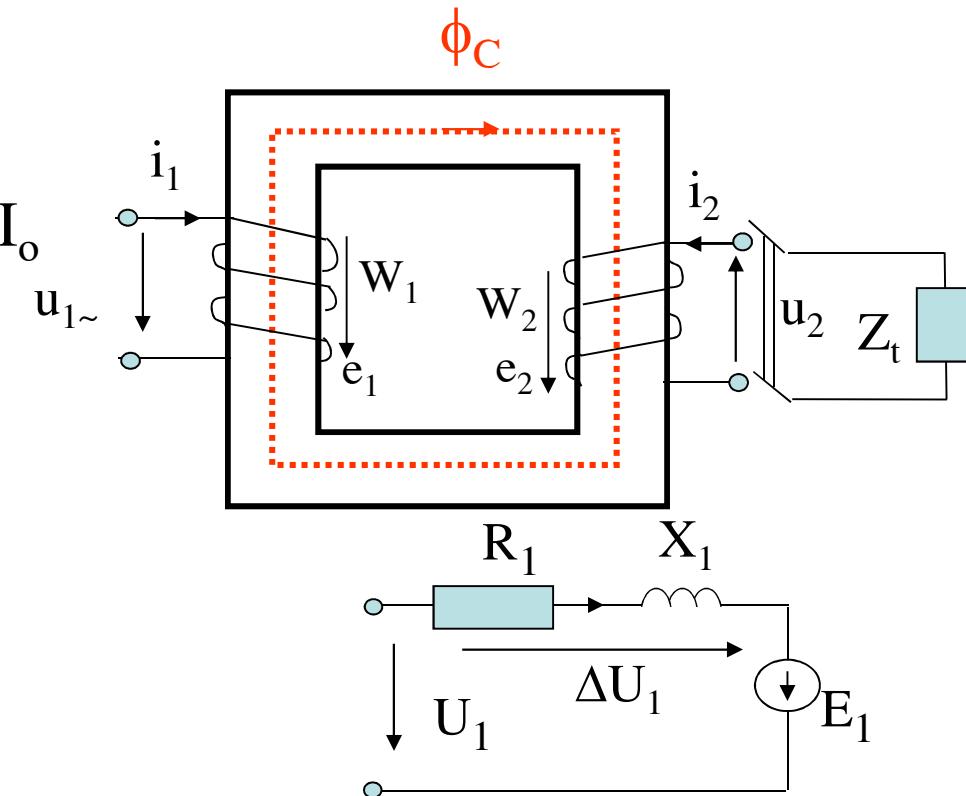

$$\Rightarrow \dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \dot{F}_o$$

$$\Rightarrow W_1 \dot{I}_1 + W_2 \dot{I}_2 = W_1 \dot{I}_o$$

PT cân  
bằng từ


$$\dot{I}_2 = -\frac{\dot{I}_o}{k} \quad \Rightarrow \dot{I}_1 = \dot{I}_o + \dot{I}_2$$

## 7.5 Qui đổi và sơ đồ thay thế

1. Mục đích và điều kiện:

- Thuận tiện cho việc nghiên cứu

- Bảo toàn quá trình năng lượng

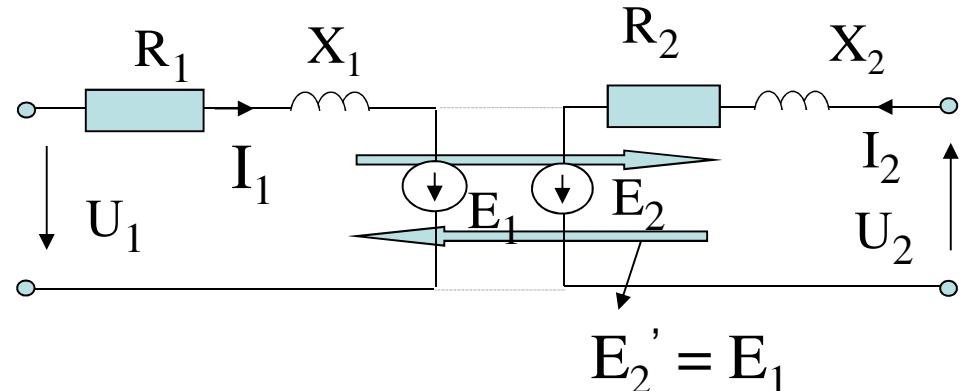


2. Qui đổi : Thay đổi quy luật dây quấn thành cấp v.v s.c.p

a. Qui đổi số

$$\text{Biến đổi } E_2 \rightarrow E_2' = E_1 \quad \text{Vì } \frac{E_1}{E_2} = k \quad \rightarrow E_2' = kE_2$$

b. Qui đổi dòng điện

$$\text{i u ki n: } E_2' I_2' = E_2 I_2 \Rightarrow I_2' = \frac{I_2}{k}$$

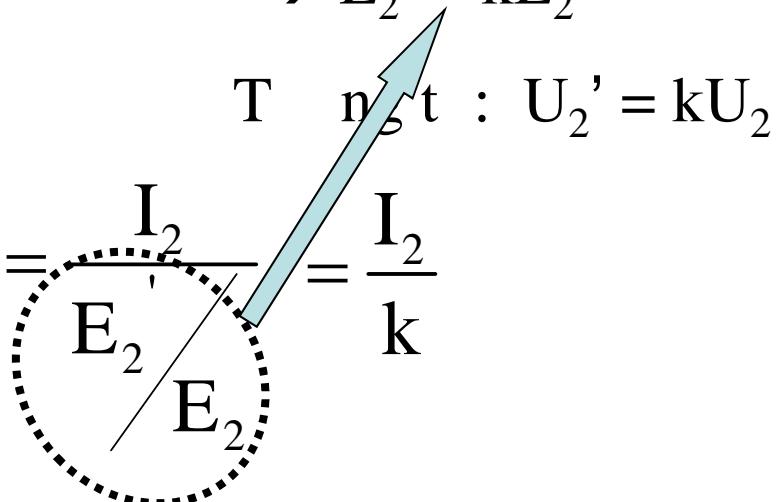

→ Tăng s.d.đ hay điện áp bao nhiêu phải giảm dòng bấy nhiêu

### c. Qui đổi tổng trơ


Từ PTCB đ/a phía thứ cấp:  
nhân 2 vế với k và  $I_2' = kI_2$

$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= \dot{E}_2 - jX_2 \dot{I}_2 - R_2 \dot{I}_2 \\ k \dot{U}_2 &= k \dot{E}_2 - (k^2 R_2 + jk^2 X_2) \dot{I}_2\end{aligned}$$

$\downarrow, \quad \downarrow, \quad \downarrow, \quad \downarrow,$   
 $U_2, \quad E_2, \quad R_2, \quad X_2$


PT sau khi qui đổi:  $\dot{U}_2' = \dot{E}_2' - (R_2' + jX_2') \dot{I}_2'$

Sơ đồ thay thế sau quy đổi:

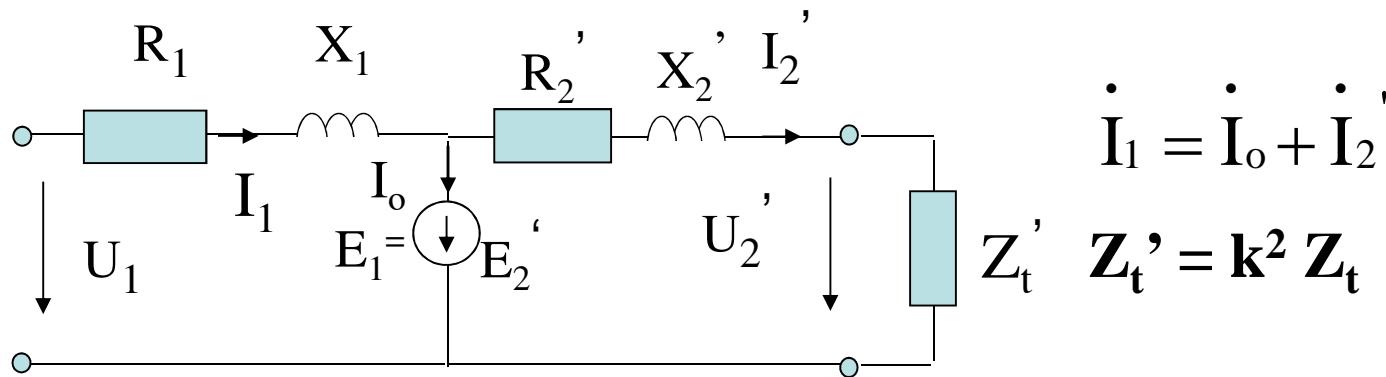

Chú ý : Các thông số dây quấn thứ cấp c qui đổi vè dây quấn sơ cấp đều có dấu phẩy



Thay  $\dot{U}_{AB} = -\dot{E}_1 = Z_{th} \dot{I}_o$   
 $Z_{th} = (R_{th} + jX_{th})$

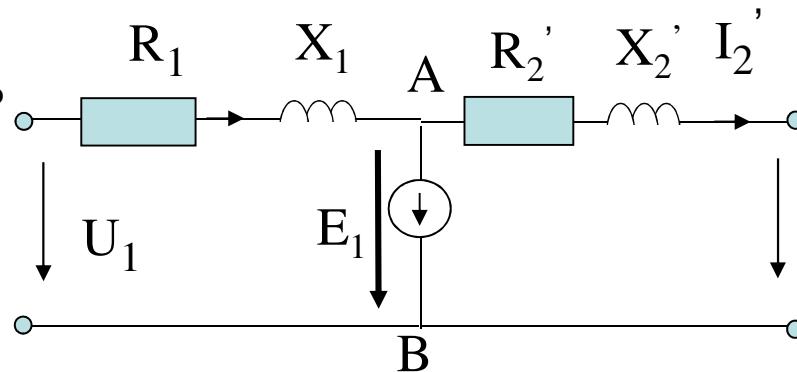

Sơ đồ thay thế của MBA

$$I_o \approx (2 \div 6)\% I_{1dm}$$

Có thể sử dụng sơ đồ  
thay thế gần đúng :

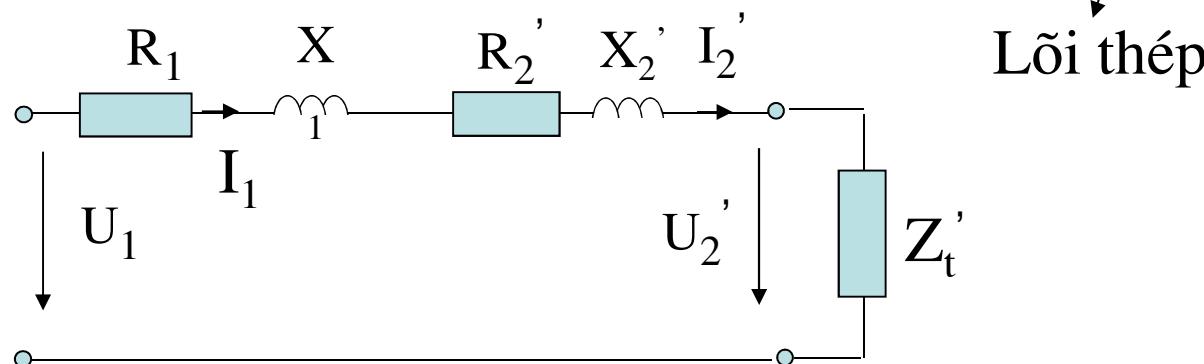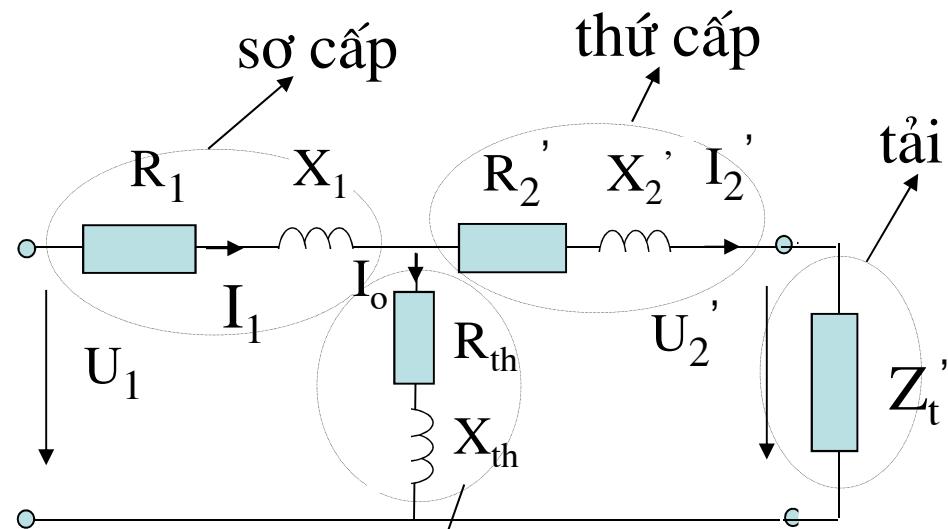

## 7.6 Chế độ không tải và ngắn mạch của MBA


## 1. *Chế độ không tải*

- a. Sơ đồ nguyên lý
  - b. Sơ đồ thay thế
  - c. Tổng trở  $Z_o$

$$Z_o = (R_1 + R_{th}) + j(X_1 + X_{th})$$

$$Z_o = R_o + jX_o$$

$$V_1 : \left. \begin{array}{l} R_1 \ll R_{th} \\ X_1 \ll X_{th} \end{array} \right\} \text{coi } R_o \approx R_{th}; \quad X_o \approx X_{th}$$

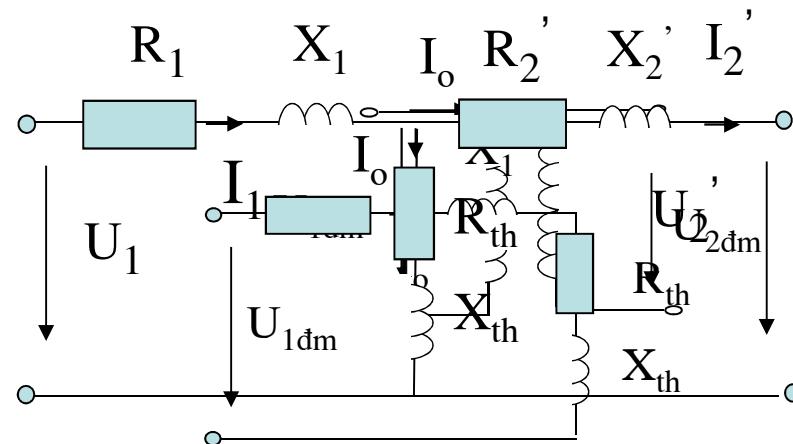

- d. Công suất không tải  $P_o$ :  $P_o = R_o I_o^2 \approx R_{th} I_o^2 = \Delta P_{st}$


e. Hệ số công suất  $\cos\varphi_o$ :  $\cos\varphi_o = \frac{R_o}{Z_o} = \frac{P_o}{U_{1\text{đm}} I_o} \approx 0.1 \div 0.2$

→ Không nên để MBA làm việc không tải hoặc quá non tải

## 2. Chế độ ngắn mạch

a. Ngõ nén ch thí nghiệm


Sơ đồ thay thế

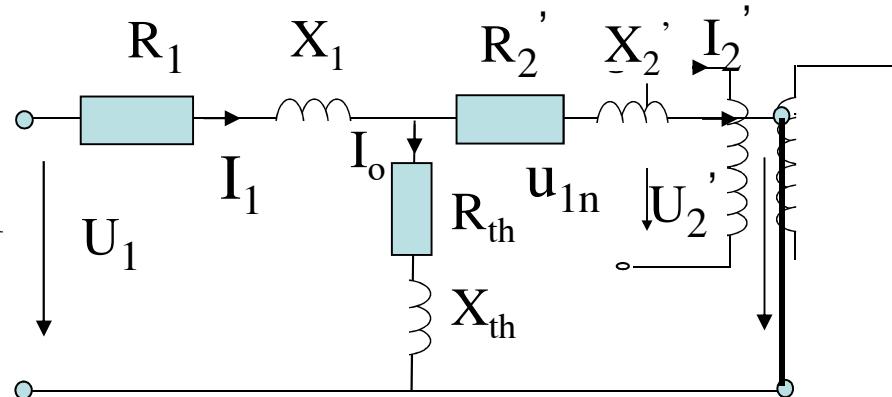

Tổng trő  $Z_n$

$$Z_n = (R_1 + R_2') + j(X_1 + X_2')$$

$$Z_n = R_n + jX_n$$

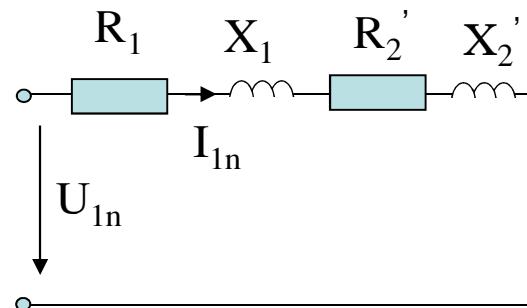

Trong MBA :  $R_1 \approx R_2'$   
 $X_1 \approx X_2'$


$$R_n \approx 2R_1 ; \quad X_n \approx 2X_1$$

b. Ngắn mạch sự cố MBA  $U_1 = U_{1\text{đm}}$

$$I_{1n} = \frac{U_{1\text{đm}}}{\beta_n} = \frac{U_{1\text{đm}}}{\beta_n} \frac{I_{1\text{đm}} 100}{I_{1\text{đm}} 100} = \frac{\beta_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} \frac{100}{100}$$
$$\Rightarrow I_{1n} = \frac{I_{1\text{đm}}}{u_n \%}$$

$$u_n \% \approx (3 \div 10) \quad \Rightarrow \quad I_{1n} \approx (10 \div 33) I_{1\text{đm}}$$

→ *Sự cố nguy hiểm: cháy, nổ*

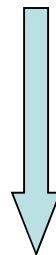

*Thiết bị bảo vệ (Circuit Breaker) cắt MBA khỏi lưới điện khi có sự cố*

### 3. Xác định các tham số của MBA bằng thí nghiệm

#### a. Thí nghiệm không tải

Sơ đồ:

Đo :

$I_0$  ở



$U_{10}$  ở



$P_0$  ở



$U_{20}$  ở




Xác định các tham số :

$$R_o = \frac{P_0}{I_0^2}$$

$$\beta_o = \frac{U_{10}}{I_0}$$

$$k = \frac{U_{10}}{U_{20}}$$


$$X_o = \sqrt{\beta_o^2 - R_o^2}$$

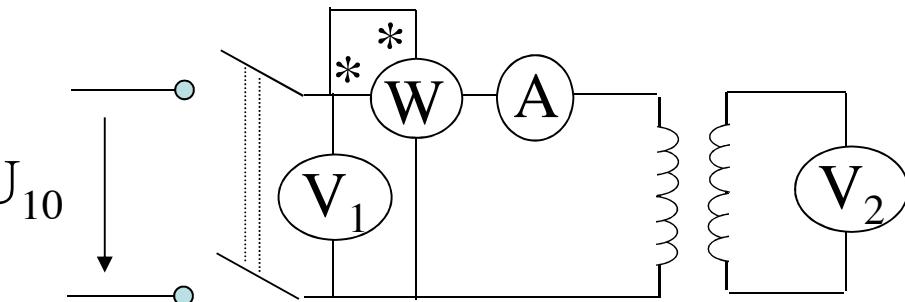

$R_{th} \approx R_o ; \quad X_{th} \approx X_o$

b. Thí nghiệm ngắn mạch:

Sơ đồ:

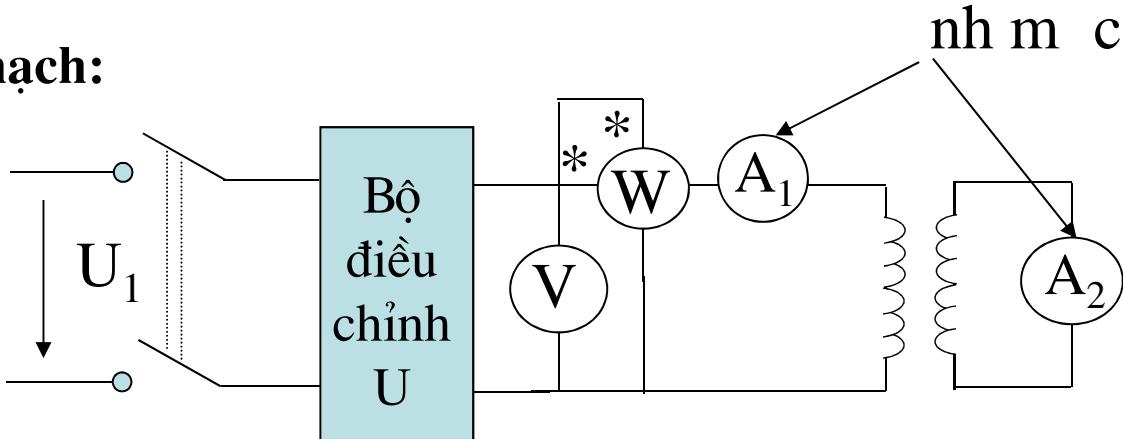

Đo :

$$\left. \begin{array}{l} I_{1\text{đm}} \text{ ở } A_1 \\ U_{1n} \text{ ở } V \\ P_n \text{ ở } W \\ I_{2\text{đm}} \text{ ở } A_2 \end{array} \right\}$$

Xác định các tham số :


$$\left. \begin{array}{l} R_n = \frac{P_n}{I_{1\text{đm}}^2} \\ Z_n = \frac{U_{1n}}{I_{1\text{đm}}} \end{array} \right\} \quad X_n = \sqrt{Z_n^2 - R_n^2}$$

$$R_1 \approx R_2 = \frac{R_n}{2}$$

$$X_1 \approx X_2 = \frac{X_n}{2}$$

Các thành phần của điện áp ngắn mạch :

$$u_{nr} \% = \frac{R_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100 \quad u_{nx} \% = \frac{X_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100$$

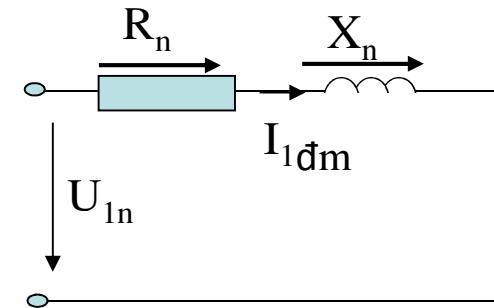

## 7.7 Chế độ làm việc có tải


1. Độ biến thiên điện áp thứ cấp và đặc tính ngoài của MBA

a. Độ biến thiên điện áp thứ cấp

$$\Delta U \% = \frac{U_{2\text{đm}} - U_2}{U_{2\text{đm}}} 100 \quad (1) \quad \text{nhân tử và mầu với k}$$

$$\Delta U \% = \frac{U_{1\text{đm}} - U_2'}{U_{1\text{đm}}} 100 \quad (2)$$

$$\dot{U}_{1\text{đm}} = \dot{U}_2' + R_n \dot{I}_1 + jX_n \dot{I}_1$$

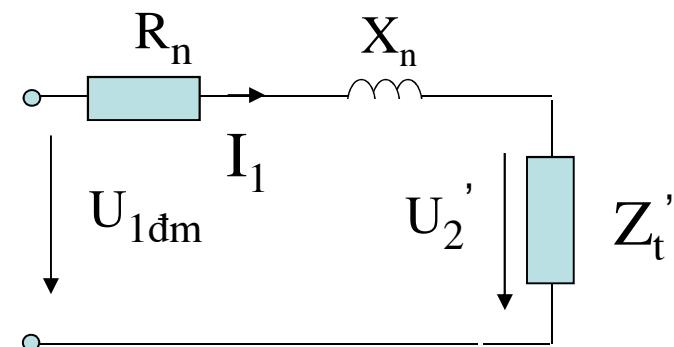

$$\dot{U}_{1\text{đm}} = \dot{U}_2 + R_n \dot{I}_1 + jX_n \dot{I}_1 \quad \longrightarrow \quad \text{có đồ thị véc tơ :}$$

Chọn  $\vec{U}_2$  làm gốc

giả sử tải mang t/c điện cảm  
thực tế góc  $\theta$  rất nhỏ

$\vec{U}_{1\text{đm}}$  trùng pha  $\vec{U}_2$


$$U_{1\text{đm}} - U_2 = \overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = R_n I_1 \cos \varphi_2 + X_n I_1 \sin \varphi_2$$

$$\Delta U\% = \frac{R_n I_1 \cos \varphi_2 + X_n I_1 \sin \varphi_2}{U_{1\text{đm}}} 100$$

$$\Delta U\% = \frac{I_1}{I_{1\text{đm}}} \left[ \frac{R_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100 \cos \varphi_2 + \frac{X_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100 \sin \varphi_2 \right]$$

hệ số tải  $\beta$        $u_{nr}\%$

$$\beta = \frac{I_1}{I_{1\text{đm}}} = \frac{I_2}{I_{2\text{đm}}} \approx \frac{S}{S_{\text{đm}}}$$

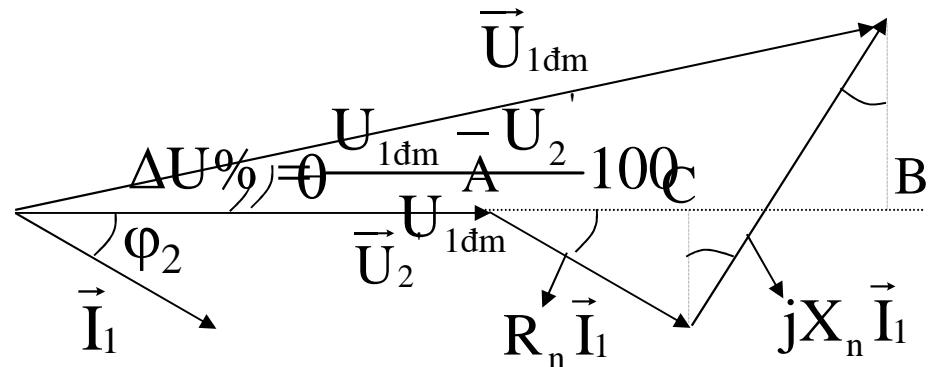


$\beta < 1 \rightarrow$ non tải
$\beta > 1 \rightarrow$ quá tải
$\beta = 1 \rightarrow$ tải định mức

$$\Delta U\% = \beta(u_{nr}\% \cos\varphi_2 + u_{nx}\% \sin\varphi_2)$$

$\Delta U\%$  phụ thuộc 3 yếu tố:

- Độ lớn của tải ( $\beta$ )
- Tính chất của tải ( $\varphi_2$ )
- Thông số MBA ( $u_{nr}\%, u_{nx}\%$ )

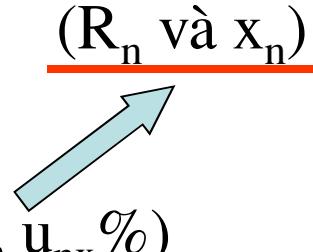

- tải R  $\rightarrow \varphi_2 = 0 \rightarrow \Delta U\% = \beta u_{nr}\%$

- tải R-L  $\rightarrow 0 < \varphi_2 < 90^\circ \rightarrow \Delta U\%_{R-L} > \Delta U\%_R$

- tải R-C  $\rightarrow -90^\circ < \varphi_2 < 0$

$$\Delta U\% = \beta u_n\% (\cos\varphi_n \cos\varphi_2 + \sin\varphi_n \sin\varphi_2)$$

$$\Delta U\% = \beta u_n\% \cos(\varphi_n - \varphi_2)$$



$>90^\circ$

$=90^\circ$

$< 90^\circ$

Nói chung

$$\Delta U\%_{R-C} < 0$$

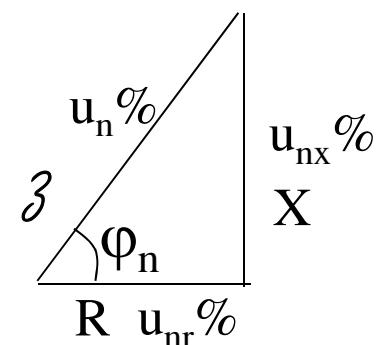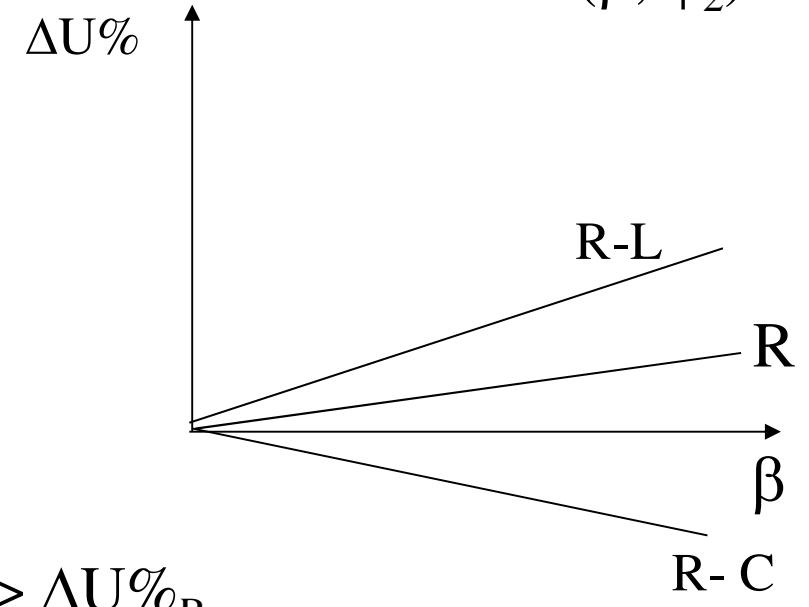

b- Đặc tính ngoài  $U_2 = f(I_2)$

$$U_2 = \left(1 - \frac{\Delta U \%}{100}\right) U_{2\text{đm}}$$

$\downarrow$

$$f(\beta, \cos\varphi_2)$$

$\downarrow$

$$U_2 = f(\beta, \cos\varphi_2)$$

- T i R:



- T i R - L:

- T i R - C:

Giữ  $U_2$  không đổi:


 thay  $i W_1$  ho c  $W_2$

$$\Delta U \% = \frac{U_{2\text{đm}} - U_2}{U_{2\text{đm}}} 100$$

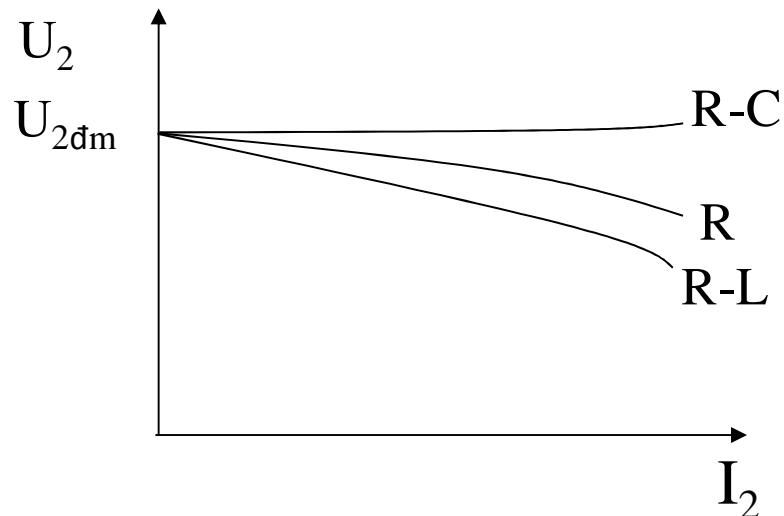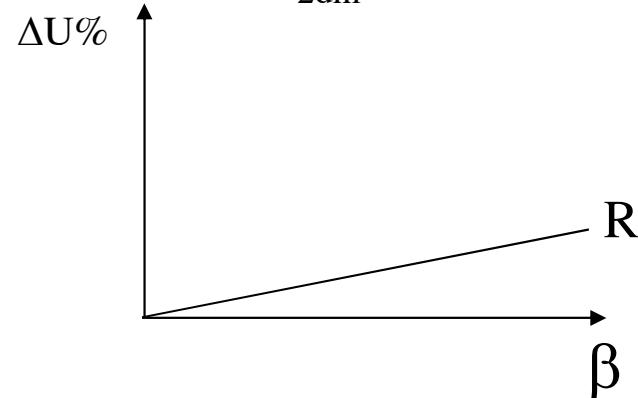

Thay i phia cao ap?

## 2. Quá trình năng lượng và hiệu suất của MBA

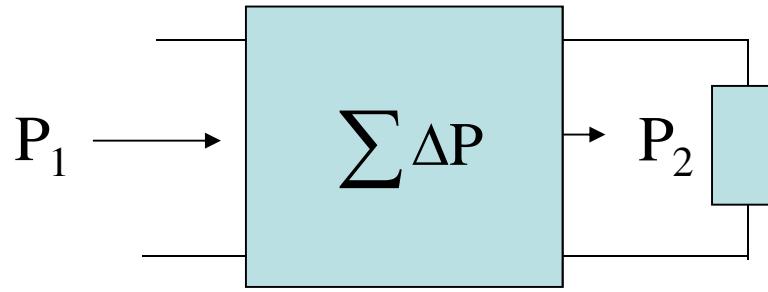

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \rightarrow \text{hiệu suất}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \sum \Delta P}$$

Các loại tổn hao:

+ Tổn hao đồng  $\Delta P_d = R_1 I_1^2 + R_2' I_2'^2 = R_n I_1^2 = \left(\frac{I_1}{I_{1dm}}\right)^2 R_n I_{1dm}^2$

$$\boxed{\Delta P_d = \beta^2 P_n}$$

+ Tổn hao sắt:  $\Delta P_{st} = R_{th} I_0^2 \approx R_0 I_0^2$

$$\boxed{\Delta P_{st} = P_0}$$

$$+ P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

$$\approx \frac{I_2}{I_{2\text{dm}}} U_{2\text{dm}} I_{2\text{dm}} \cos \varphi_2$$

$\beta$        $S_{\text{dm}}$

$$\eta = \frac{\beta S_{\text{dm}} \cos \varphi_2}{\beta S_{\text{dm}} \cos \varphi_2 + \beta^2 P_n + P_0}$$

$$\beta_k = \sqrt{\frac{P_0}{P_n}}$$

Giản đồ năng lượng

$$\Delta P_d = \beta^2 P_n$$




$$\Delta P_{\text{st}} = P_0$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \sum \Delta P}$$

$$P_2 = \beta S_{\text{dm}} \cos \varphi_2$$




$$P_2 = \beta S_{\text{dm}} \cos \varphi_2$$

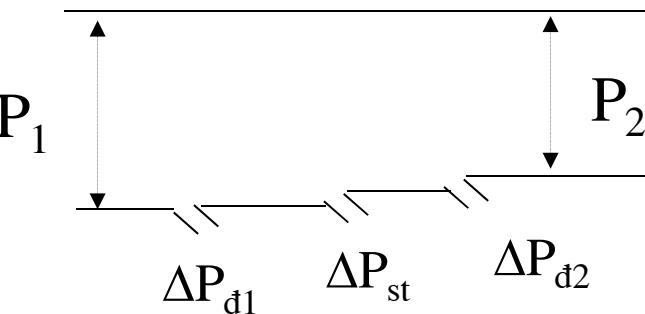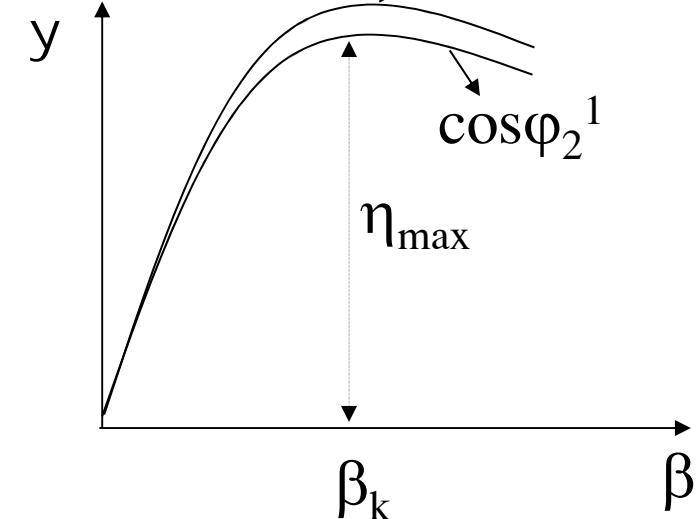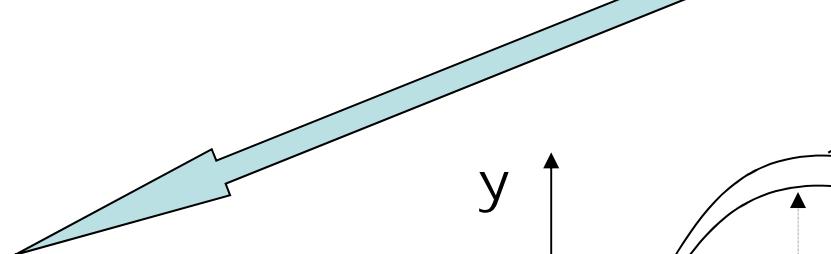

## 7.8 Máy biến áp 3 pha

### 1- Cấu tạo và nguyên lý

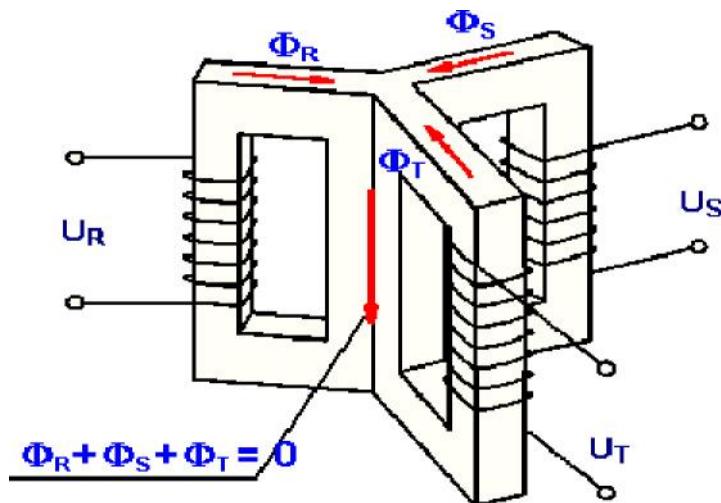


Các ỉ l ng nh m c:

- Công su t nh m c  $S_m$ : ba pha
- Dòng, áp nh m c  $U_m, I_m$ : ỉ l ng dây
- T n hao công su t  $P_n, P_n$ : ba pha
- Các ỉ l ng khác:  $u_n\%$ ,  $i_0\%$


## 2- Tố nổi dây

a. Định nghĩa: Cách n i d/q SC/cách n i d/q TC – s (gi )

Y/ $\Delta$  - 11

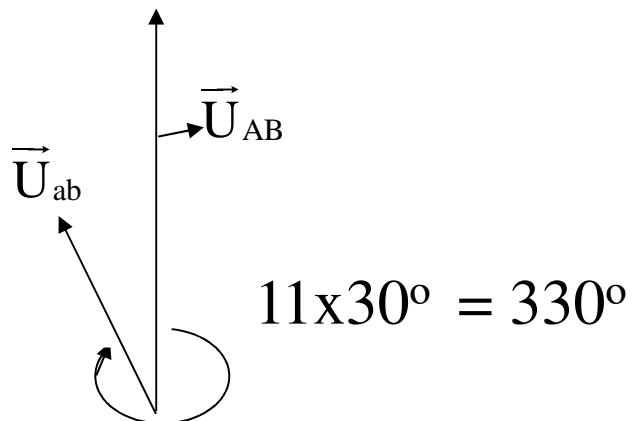

Y/Y-12

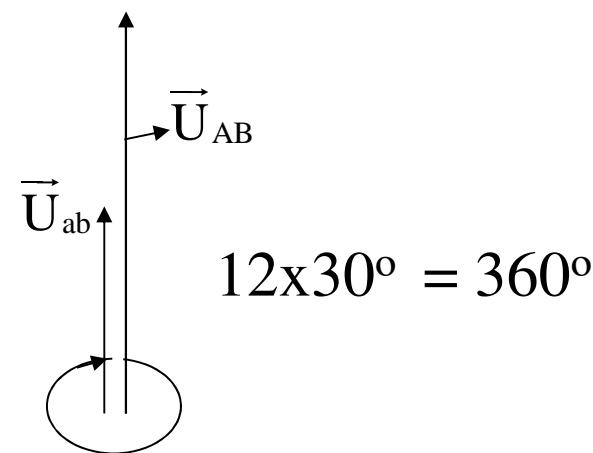

### *3. Hệ số biến áp*

$$k_d = \frac{U_{1\text{đm}}}{U_{2\text{đm}}} \quad k_f = \frac{U_{1f\text{đm}}}{U_{2f\text{đm}}} = \frac{W_1}{W_2}$$

### *4. Sự làm việc song song của MBA 3 pha*

#### **a. Mục đích:**

- Đảm bảo tính kinh tế
- Liên tục cung cấp điện

#### **b. Điều kiện:**

- Cùng tổ nối dây
- Hệ số biến áp bằng nhau
- Điện áp ngắn mạch bằng nhau (sai khác không quá 10%)

**Ví dụ :** MBA 3 pha có số liệu :

$$S_{\text{đm}} = 500 \text{ kVA}; U_{1\text{đm}} / U_{2\text{đm}} = 22/0,4 \text{ kV}; P_o = 900 \text{ W};$$

$$P_n = 3600 \text{ W}; i_o \% = 2; u_n \% = 4; \text{dây quấn nối } \Delta/Y-11$$

Tìm : - Các thông số sơ đồ thay thế

- $U$  và hiệu suất  $\eta$  khi MBA làm việc với  $S = 0,8$ ; hệ số  $\cos\phi_2 = 0,8$  tải điện cảm
- Điện áp  $U_2$  khi tải định mức

### Giải

1. Thông số sơ đồ thay thế

$$R_n = \frac{P_{nf}}{I_{1\text{đmf}}^2} \quad S \text{ c p n i } U \quad I_{1\text{đmf}} = \frac{I_{1\text{đm}}}{\sqrt{3}}$$

$$I_{1\text{đm}} = \frac{S_{\text{đm}}}{\sqrt{3}U_{1\text{đm}}} = \frac{500 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 22 \cdot 10^3} = 13,12 \text{ A} \quad I_{1\text{đmf}} = \frac{13,12}{\sqrt{3}} = 7,58 \text{ A}$$

$$R_n = \frac{3600}{3.7,58^2} = 20,9 \quad \Omega \quad \quad \quad j_n = \frac{U_{1nf}}{I_{1dmf}} \quad \quad \quad U_{1nf} = \frac{u_n \%}{100} U_{1dmf}$$

$$U_{1nf} = \frac{4}{100} 22.10^3 = 880 \quad V \quad \quad j_n = \frac{U_{1nf}}{I_{1dmf}} = \frac{880}{7,58} = 116 \quad \Omega$$

$$X_n = \sqrt{j_n^2 - R_n^2} \quad \quad X_n = \sqrt{116^2 - 20,9^2} = 114 \quad \Omega$$

$$R_1 \approx R_2' = \frac{R_n}{2} = \frac{20,9}{2} = 10,45 \quad \Omega$$

$$X_1 \approx X_2' = \frac{X_n}{2} = \frac{114}{2} = 57 \quad \Omega \quad \quad \quad R_2 = \frac{R_2'}{k_f^2} \quad \quad \quad X_2 = \frac{X_2'}{k_f^2}$$

$$k_f = \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{22}{0,4} \sqrt{3} = 95,2$$

$$R_o = \frac{P_{of}}{I_{of}^2} \quad I_{of} = \frac{i_o \%}{100} I_{load} = \frac{2}{100} 7,58 = 0,152 \text{ A}$$

$$R_o = \frac{900}{3,0,152^2} \quad \mathcal{Z}_o = \frac{U_{load}}{I_{of}} = \frac{22 \cdot 10^3}{0,152}$$

$$R_o = 12.985 \Omega \quad \mathcal{Z}_o = 144.737 \Omega$$

$$X_o = \sqrt{\mathcal{Z}_o^2 - R_o^2} \quad X_o = \sqrt{144737^2 - 12985^2} = 144.153 \Omega$$

$$R_{th} \approx R_o = 12.985 \Omega$$

$$X_{th} \approx X_o = 144.153 \Omega$$

$$\cos \varphi_o = \frac{P_o}{\sqrt{3}U_{1\text{đm}}I_o} = \frac{R_o}{Z_o} = \frac{12.985}{144.153} = 0,09$$

Chú ý:  $R_1 = 10,45 \Omega$   $X_1 = 57 \Omega$

$$R_{\text{th}} \approx R_o = 12.985 \Omega \quad X_{\text{th}} \approx X_o = 144.153 \Omega$$

2. Tìm  $\Delta U\%$  và hiệu suất  $\eta$   $\Delta U\% = \beta(u_{nr}\% \cos \varphi_2 + u_{nx}\% \sin \varphi_2)$

$$\cos \varphi_2 = 0,80 \rightarrow \sin \varphi_2 = 0,6$$

$$u_{nr}\% = \frac{R_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100 = \frac{Z_n I_{1\text{đm}}}{U_{1\text{đm}}} 100 \frac{R_n}{Z_n} = u_n \% \frac{R_n}{Z_n} = 4 \frac{20,9}{116} = 0,72$$

$$u_{nx} \% = u_n \% \frac{X_n}{\mathcal{Z}_n} = 4 \frac{114}{116} = 3,93$$

$$\Delta U \% = 0,8(0,72.0,8+3,93.0,6) = 2,35$$

$$\eta = \frac{\beta S_{dm} \cos \varphi_2}{\beta S_{dm} \cos \varphi_2 + \beta^2 P_n + P_0}$$

$$= \frac{0,8.500.0,8}{0,8.500.0,8 + 0,8^2 3,6 + 0,9} \approx 0,99$$

3. Tim  $U_2$

$$U_2 = (1 - \frac{\Delta U \%}{100}) U_{2dm}$$

$$= (1 - \frac{2,35}{0,8.100}) 0,4 = 0,388 \text{ kV}$$

## 7.9 Máy biến áp đặc biệt

### 1. Máy biến áp tự ngẫu

a. Sơ đồ nguyên lý

b. Đặc điểm

- hệ số BA :  $k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2} \Rightarrow U_2 = \frac{W_2}{W_1} U_1$

khi A thay i


  $U_2$  thay i t :  $0 \div U_1$  m

- Năng l ng chuyển từ SC sang TC  
theo 2 ng-> Kích th c nhở gọn

c. Ph m vi s d ng

- Công su t v a và nh

- Công su t l n

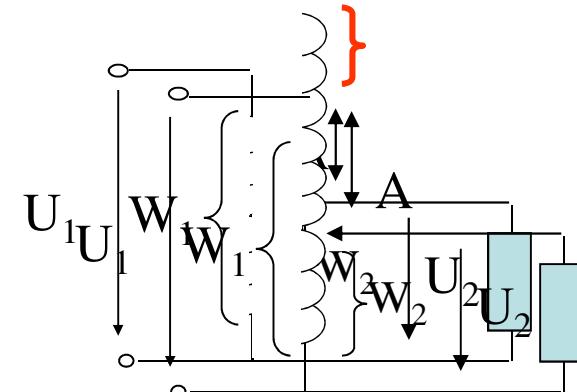

Trên nhãn  
MBATN PTN

  
 $U_1 = 220$  V  
 $U_2 = 0 \div 250$  V

## 2. Máy biến áp đo lường

### a. Máy biến điện áp


\* Sơ đồ nguyên lý

\* Đặc điểm

- hệ số BA :  $k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2}$

$$\Rightarrow U_v = \frac{W_2}{W_1} U_{\text{cao}}$$

- 2 đầu dq thứ cấp luôn nối với Vôn kế

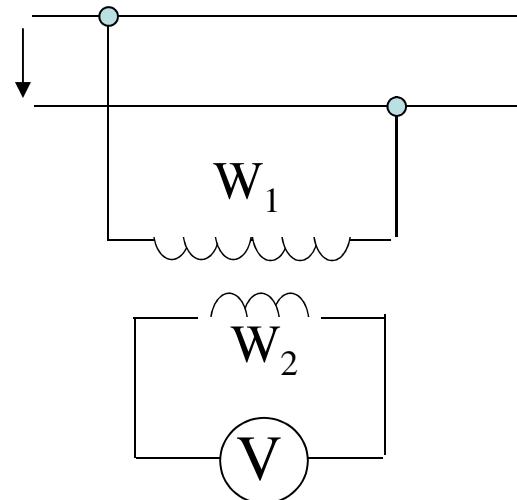

Không t i


$$U_{2\text{dm}} = 100 \text{ V}$$

## b. Máy biến dòng điện

a. Sơ đồ nguyên lý

b. Đặc điểm

- hệ số BD :  $k_i = \frac{I_1}{I_2} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{I_{\text{lớn}}}{I_A}$

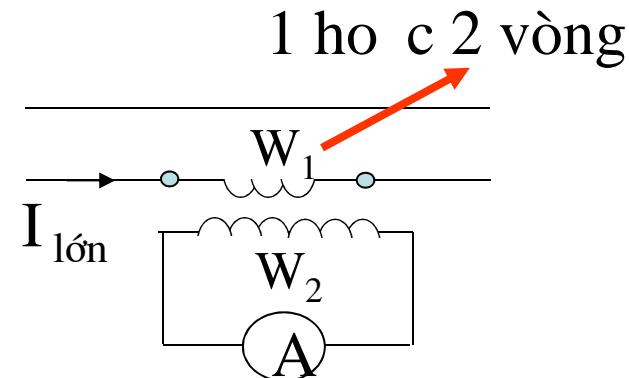

$$\Rightarrow I_A = \frac{W_1}{W_2} I_{\text{lớn}}$$

- 2 đầu dq thứ cấp luôn nối với A

-  $I_{2\text{đm}} = 5A \rightarrow \text{MBA } 100/5, 200/5, 1000/5, \dots$